

指定給水装置工事事業者 各位

八戸圏域水道企業団
給水装置課長

メーターユニット漏水事例及びロケーティングワイヤーの施工について

(漏水事例)

令和3年4月1日より採用しております埋設型メーターユニットにつきまして、施工不良による漏水事案が発生しましたので、周知いたします。

漏水箇所 メーター2次側メーター受け部

漏水原因 メーター1次側にパッキンが2枚入っていたため、芯がずれて2次側がユニットに正常に納まらなかったため

施行不良要因 メーターユニット購入時にパッキンがセットしてあったが、確認せずにメーター出庫時に付属されたパッキンを入れてしまったため

事業者の皆様におかれましては、**施工の際は必ず材料及び施工方法を確認し、確実な施工をお願いします。**

(ロケーティングワイヤーの施工)

メーターユニット設置時のロケーティングワイヤーの施工についてですが、メーターユニットBOXの土留版（ゴム製）は、ユニットと密着するようになっており、ロケーティングワイヤーが通らなくなっています。無理に通してセットするとBOXにぐらつきが発生するおそれがあるため、**メーターユニット設置時は、BOX内にワイヤーを通さずBOXの外までの施工**とすることとします。